

# Magnescale®

カウンタモジュール

## MF10-CM

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。  
ご使用に際しては、この取扱説明書どおりにお使いください。  
お読みになった後は、後日お役に立つこともございますので、必ず保管してください。

### 取扱説明書

#### 安全上のご注意

##### ● 注意記号の意味

**注意** 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

##### ● 注意表示

### 注意

故障や発火の恐れがあります。  
定格電圧を超えて使用しないでください。



破裂の恐れがあります。  
AC電源では絶対に使用しないでください。



#### 安全上の要点

以下に示す項目は安全を確保するうえで必要なことですので必ず守ってください。破損・発火の恐れがあります。

- 設置環境について
  - ・引火性・爆発性ガスの環境では使用しないでください。
  - ・操作や保守の安全性を確保するため、高圧機器や動力機器から離して設置してください。
  - ・定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
  - ・水、油、化学薬品の飛沫のある場所、蒸気の当たる場所で使用しないでください。

- 設置および配線について
  - ・強電界・強磁界のある場所には設置しないでください。
  - ・測長ユニットとの接続コネクタ着脱、カウンタモジュールとの着脱、増設するときは、必ず電源を切ってください。
  - ・高圧線、動力線と当製品の配線は別配線としてください。同一配線あるいは同一ダクトにすると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因になることがあります。

- その他
  - ・製品の分解、修理・改造をしないでください。
  - ・ケースが破損した状態で使用しないでください。
  - ・廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
  - ・設定時は、装置を停止していただく等、安全をご確認された上で行ってください。

#### 使用上の注意

- 設置場所
  - ・下記の設置場所では使用しないでください。
    - ①直射日光が当たる場所
    - ②湿度が高く、結露する恐れがある場所
    - ③腐食性ガスのある場所
    - ④振動や衝撃が定格の範囲を超える場所
    - ⑤塵埃、塩分、鉄粉がある場所
- 設置について
  - ・コード部に加わる力は下記の値以下としてください。
    - 引っ張り40 N 以下、トルク0.1 N・m 以下、押圧20 N 以下、屈曲3 kg 以下
  - ・測長ユニットのコネクタ部をカウンタモジュールに固定した状態で、引っ張り、ねじりなどの無理な力を加えないでください。(9.8 N 以内)
  - ・DINレールへの取り付け時には、カチッと音がするまで取り付けてください。
  - ・感電や短絡防止のため、使用しない連結用電源端子には保護用キャップ(MG50シリーズに付属)を付けてください。



- その他
  - ・保護カバーは必ず装着した状態で使用してください。誤動作の危険があります。
  - ・清掃にはシンナー、ベンジン、アセトン、灯油類は使用しないでください。

#### パッケージ内容の確認

・カウンタモジュール 1台 ・取扱説明書(本書)

#### 対応インターフェイスユニット(別売り)

・MG50シリーズ、MG51

[For U.S.A. and Canada]


THIS CLASS A DIGITAL DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES AND THE CANADIAN ICES-003. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDERSIGNED OPERATION.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

## 1 設置編


### 1-1 外形寸法図

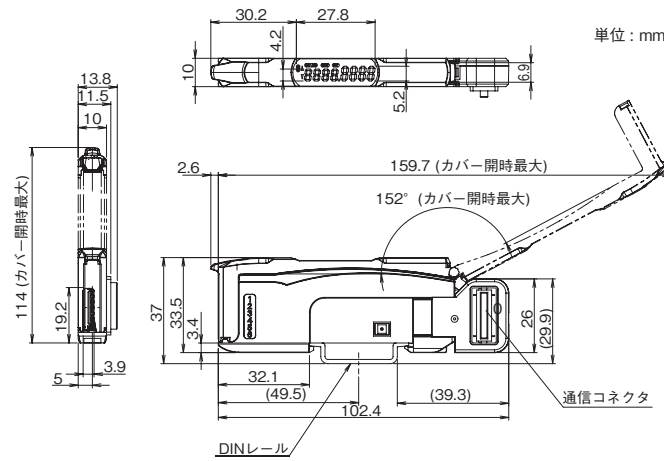

### 1-2 カウンタモジュールの取付け


#### ■DIN レールへの取付け

1. 測長ユニット挿入部側のツメをレールにかけます。
2. フックがカチッと音がするまで押し込みます。

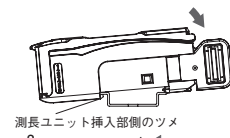


#### ■DIN レールからの取外し

 1. 本体を矢印1の方向へ押します。
2. 1をしながら矢印2の方向へ持ち上げます。



#### ■連結して使用する場合

- (1) カウンタモジュールを1台ずつ DIN レールに取付けます。通信コネクタが密着するまで、カウンタモジュールをスライドさせます。(矢印3)
- (2) 振動で離れないように、固定金具でカウンタモジュールをしっかりとはさんでください。(矢印4)
- (3) ドライバで固定金具のねじを締めてください。(矢印5)

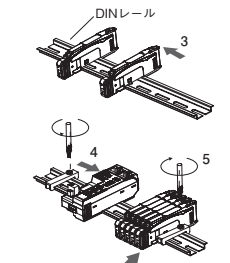



最大連結可能台数は、MG50シリーズの仕様を確認してください。  
必ず固定金具を使用してください。

押しながねじを締めてください。

### 1-3 測長ユニットの取付け

 1. 保護カバーを開けます。
2. 測長ユニットのコネクタ部のロックレバーが上になるように向け、コネクタ挿入口に奥まで差し込みます。


取外しは、ロックレバーを押しながら、引き抜いてください

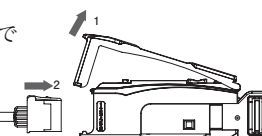

\* ケーブルは断線を防ぐため、適当な場所に固定してください。

## 2 設定編

### 2-1 操作・表示早見表

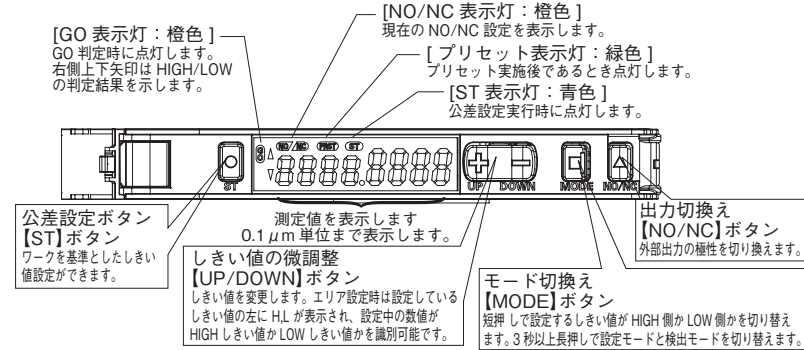

### 2-4 公差判定


※設定時には「5. 詳細設定編」も併せてお読みください。

#### 上限と下限の範囲で測定したい場合(しきい値2点)

##### ①2点エリア設定

1. [設定モード]→[判定出力モード]で「エリア検出モード」を選択します。
2. [MODE] ボタン 3秒以上押しで設定モードを抜けます。
3. 下記手順で設定します。

しきい値 HIGH : 上限ワーク高さ  
しきい値 LOW : 下限ワーク高さ

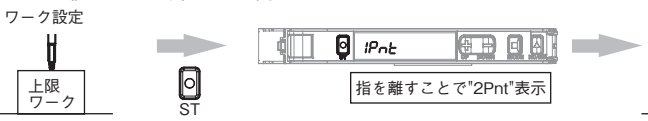


#### ワークに対して±の公差で測定したい場合(しきい値2点)

##### ②プラスマイナス公差設定

1. [設定モード]→[公差設定: HIGH]を選択し、High側公差の数値を設定します。
2. [公差設定: LOW]を選択し、Low側公差の数値を設定します。
3. [判定出力モード]で「エリア検出モード」を選択します。
4. [MODE] ボタン 3秒以上押しで設定モードを抜けます。
5. 下記手順で設定します。

 しきい値 HIGH : プリセット値+公差設定 (HIGH)  
しきい値 LOW : プリセット値-公差設定 (LOW)




#### 1つの基準に対して測定を行なう場合(しきい値1点)

##### ③2点設定

しきい値設定: 1点目/2点目の測定値の中間に設定します。

 1. [設定モード]→[判定出力モード]で「通常検出モード」を選択します。
2. [MODE] ボタンを3秒以上長押しで設定モードを抜けます。
3. 下記手順で設定します。




#### 標準ワークを基準に測定を行なう場合(しきい値1点)

##### ④1点設定

しきい値設定: ワークの値をしきい値に設定します。

 1. [設定モード]→[判定出力モード]で「通常検出モード」を選択します。
2. [MODE] ボタンを3秒以上長押しで設定モードを抜けます。
3. 下記手順で設定します。



#### ●エラー設定


エラー名/表示/原因	発生設定種別	対応方法
公差設定エラー Err Err	① ②	・1点目と2点目の測定位置の間を広げてください。 ・公差設定HIGH、LOWの差を広げてください。 ・ヒス幅設定時は、設定値を小さくしてください。
ニアエラー nErr Err	③	・プリセット値の再設定を行ってください。 ・公差設定値の再設定を行ってください。 ・ヒス幅設定時は、設定値を小さくしてください。
オーバーフローエラー oEr FLow	① ② ③ ④	・プリセット値の再設定を行ってください。 ・公差設定値の再設定を行ってください。
アンダーフローエラー Undr FLow	① ② ③ ④	・プリセット値の再設定を行ってください。 ・公差設定値の再設定を行ってください。

### 2-2 出力切換え方法

1. [NO/NC] ボタンを押します。
  - 外部出力の極性を切換えます。
  - NO (NormalOpen) 設定時は、公差内 (GO) のときに出力を ON します。
  - NC (NormalClose) 設定時は、公差外 (NoGO) のときに出力を ON します。

### 2-3 原点について

原点使用設定が ON の場合 (3 便利な設定編参照)  
電源 ON 後、測長ユニットが原点を通過するまで測定値を表示しません。  
原点使用時はスピンドルが伸びきった状態で電源を投入し、1.5 mm 以上スピンドルを移動させてください。

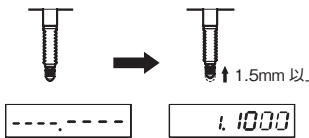

#### 2-5 しきい値の表示、微調整


1. [検出モード]で [GO] ボタンを押します。
2. しきい値が点滅表示されます。





1. [検出モード]で [GO] ボタンを押します。
2. しきい値が点滅表示されます。



1. [検出モード]で [GO] ボタンを押します。
2. しきい値が点滅表示されます。

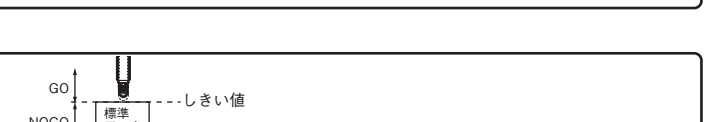

1. [検出モード]で [GO] ボタンを押します。
2. しきい値が点滅表示されます。

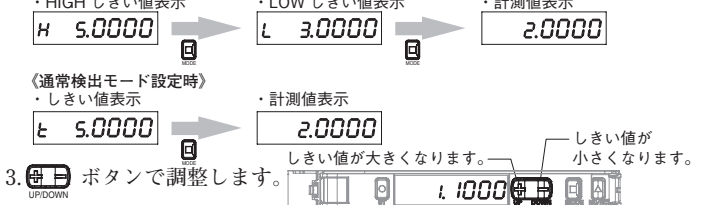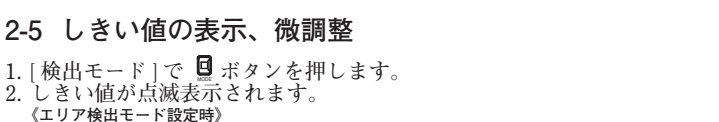

長押しにて高速で調整できます。手動でしきい値を設定する場合は、必ず「HIGHしきい値>LOWしきい値」になるように設定してください。「HIGHしきい値<LOWしきい値」と設定した場合は、測定値の如何に関わらず、GO判定しません。  
・HIGH/LOW以外の判定結果となった場合はHIGH表示灯とLOW表示灯が同時に点灯し、エラー出力されます。

### 3 便利な設定編

#### 設定を初期化したい場合

●**設定初期化** 設定内容を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。

#### 設定を保存したい / 読み出したい場合

●**設定保存/読み出し**

ユーザーセーブ : 現在の設定を保存します。ユーザーセーブ  
ユーザーリロード: 保存した設定内容を読み出します。

#### 測長ユニットの原点を使用したい / 電源 ON 時の位置を原点としたい場合

●**原点使用設定**

- [設定モード] → [原点使用設定] を選択します。  
ON 時 : 自動的に原点信号待ちとなります。原点使用時はスピンドルが伸びきった状態で電源を投入し、1.5 mm 以上スピンドルを移動させてください。測定値が表示されます。  
OFF 時 : 電源投入時の測長ユニットの位置を原点とし、測定値を表示します。その際、表示される値はプリセット値です。  
※ 設定後、電源 OFF/ON または原点再サーチにより原点使用設定が測定に反映されます。  
※ 原点使用設定 ON 時は、測長ユニットの原点を通過するまでの間ハイフンを表示します。

#### 誤操作を防ぎたい場合

●**キーロック** ボタン操作を全て無効にします。

実行 / 解除 (同手順)

●**原点再サーチ** (測長ユニットの原点を再度取り直したいとき)

- [MODE]+[NO/NC] ボタンを 3 秒以上両押しします。  
※ 原点使用設定 ON の場合: 原点未取得状態 (ハイフン) となります。測長ユニットの原点を通過させてください。  
原点使用設定 OFF の場合: 実行時の位置をプリセット値に合わせます。

●**プリセット機能**

基準位置に対し任意のプリセット値を設定の上、測定値および判定出力を行ないます。工場出荷時の設定ではプリセット値は 0 となっており、ゼロリセットしてお使いいただけます。

実行

解除

- [設定モード] → [プリセット入力値] を選択し、任意の値を設定します。  
[MODE] ボタン 3 秒以上押しで設定モードを抜けます。
- [検出モード] にて [ST]+[UP] ボタンを 3 秒以上両押しします。

※ 原点使用設定 ON 時は、基準位置情報が保存されるため一度電源を OFF しても基準位置を復帰させることができます。  
※ プリセット値は、-1999.9999 ~ 9999.9999 の範囲内で設定可能です。(0.0001 刻み、初期値 0)

#### ●状態表示

エラー名 / 表示	原因	対応方法
ロックオン LoC on	キーロックが有効になっています。	キーロックを解除してください。 → [3 便利な設定編]
測定値上限エラー ouEr	測定値が表示の上限 (9999.9999) を超えています。	プリセット値の見直しを行ってください。
測定値下限エラー Lo	測定値が表示の下限 (-1999.9999) を下回っています。	プリセット値の見直しを行ってください。
移動平均回数未達状態 ----	測長ユニットから移動平均回数分の測定値を取得中です。	移動平均結果が算出されるまでお待ちください。
原点未取得状態 -----	測長ユニットが原点を通過していません。	原点 (測長ユニットが伸び切った状態から 1.5 mm 押し込んだ位置) を通過させてください。

#### 4-2 定格/仕様

制御出力数	2
表示分解能	最小 0.1 μm
接続方式	インターフェイスユニット用コネクタ
電源電圧	MG50 を通してコネクタより供給
消費電力	電源電圧 24V 通常モード : 2040 mW 以下 (消費電流 85 mA 以下) 省電力モード (ECO ON) : 1800 mW 以下 (消費電流 75 mA 以下) (ECO LO) : 1920 mW 以下 (消費電流 80 mA 以下)
制御出力	MG50 の仕様を参照してください。
保護回路	電源逆接保護、出力短絡保護
周囲温度範囲	動作時 : 1 ~ 2 台連結時 : 0°C ~ +5°C、3 ~ 10 台連結時 : 0°C ~ +50°C、11 ~ 16 台連結時 : 0°C ~ +45°C、17 ~ 30 台連結時 : 0°C ~ +40°C 保存時 : -30°C ~ +70°C (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲	動作時・保存時 : 各 35 ~ 85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗	20MΩ 以上 (DC 500V メガにて)
耐電圧	AC1,000V 50/60Hz 1min
質量 (梱包 / 本体)	約 65g / 約 25g

### 5 詳細設定編

MODE ボタンを 3 秒以上長押しすると設定モードとなります。設定モードでは以下の機能設定ができます。機能遷移に表示している内容は、工場出荷時の内容です。

- 機能選択** 4~13 を有効にしたいとき  
基本設定: Func dFlt → Func oPt (詳細設定)
- 検出機能** 応答時間を変更したい場合 (通常は最速モードでご使用ください)。  
STND 標準モード: dtCt Stnd → dtCt GIGA (GIGA ギガモード) / dtCt SHS (SHS 最速モード) / dtCt HS (HS 高速モード)

	応答時間	平均回数	計測周期
SHS	3 ms	1 回	1 ms
HS	10 ms	8 回	1 ms
STND	100 ms	98 回	1 ms
GIGA	1000 ms	998 回	1 ms

- 出力モード選択** 2つの出力への信号割り当てを指定します。  
通常出力モード: out nor → out Hybd (ハイブリッド出力モード)

出力線	GO 判定	NoGO 判定	エラー判定 / 未確定
制御出力 1	ON	OFF	OFF
制御出力 2	OFF	OFF	ON

NC (NormalClose) 出力が反転します。表示灯は反転しません。

出力線	HIGH 判定	GO 判定	LOW 判定	エラー判定 / 未確定
制御出力 1	ON	ON	OFF	OFF
制御出力 2	OFF	ON	ON	OFF

\* 判定出力モードが [通常検出モード] の場合は、設定によらず [通常出力] のパターンにて出力します。制御出力 1 と 2 の出力切替タイミングは最大で 500 μs ずれます。

- BANK 切替** 選択したバンク毎に設定値を保存します。  
BANK1: bAn1 1 | BANK2: bAn2 2 | BANK3: bAn3 3 | BANK4: bAn4 4
- 公差設定 (HIGH)** 公差判定時の HIGH 側公差を設定します。公差判定実施時の HIGH しきい値の算出に使用します。  
HtoL 公差設定: High 0.1000 (ボタンにて公差数値を設定可能です。(-199.9999 ~ 999.9999, 0.0001 刻み、初期値: 0.1))
- 公差設定 (LOW)** 公差判定時の LOW 側公差を設定します。公差判定実施時の LOW しきい値の算出に使用します。  
LtoL 公差設定: Low -0.1000 (ボタンにて公差数値を設定可能です。(-199.9999 ~ 999.9999, 0.0001 刻み、初期値: -0.1))
- 原点使用設定** 測長ユニットの原点を使用するか電源 ON 時の位置を原点とするか選択します。  
rEf on (電源 ON 時原点) / rEf off (電源 ON 時原点) → [3 便利な設定編] 参照

- ディレクション** 測定値の増減方向を指定します。  
drCt nor (通常) / drCt rEv (反転)
- 判定出力モード** 判定出力モードを変更します。  
Go ArrER (エリア検出モード) / Go Stnd (通常検出モード)
- 表示桁数** 検出モード時の表示桁数を設定します。  
0.0001 (0.1 μm 単位) / 0.001 (1 μm 単位) / 0.01 (10 μm 単位) / 0.1 (100 μm 単位)
- プリセット入力値** プリセットを行なうときの目標値を設定します。  
PrSt 0.0000 (ボタンにてプリセット値を設定可能です。(-1999.9999 ~ 9999.9999, 0.0001 刻み、初期値: 0) 長押しにて高速で設定可能です。)
- エコ機能** 消費電力を低減したい場合  
ECO 機能: 7セグ表示  
通常モード: 常時点灯  
ON: 10 秒間キー操作なしで消灯 ※  
LO: 10 秒間キー操作なしで暗点灯 ※  
\* キー操作を行なうと点灯します。
- ヒス幅** ヒステリシス幅を設定します。判定出力が境界付近で不安定にならないようしきい値にヒステリシス幅を設けています。  
\* チャタリング発生時は、出力の安定を確認しながらヒステリシス幅を設定ください。  
\* 通常は設定値ゼロでご使用ください。  
HStd (標準設定) / HUSr (ユーザ設定) / 0.0001 (標準設定) / 8888.8888 (ユーザ設定入力)

3 秒以上長押しで検出モードに移行

注) 設定終了後、測定長の異なる測長ユニットを接続すると、設定は初期化されます。

## 株式会社マグネスケール

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川45

MF10-CM  
2-A01-685-0A  
このマニュアルは再生紙を使用しています。

2014.7  
Printed in Japan  
©2014 Magnescape Co., Ltd.